

PROline-termo

Termoplastisk vägmarkering

Prefabricerade termoplastiska markeringar som appliceras på ytan med en gasbrännare smältas.

Läggning:

- Rengör installationsplatsen från damm, kemikalier, oljerester etc.
- Mät exakt och markera med krita eller kritlina.
- Placera markören på ytan (sidan med glaspärlorna uppåt).
- Markeringen levereras i sektioner; sammanfoga dem vid läggning.
- Värm med gasbrännaren. Värm inte på ett ställe, utan rör brännaren kontinuerligt fram och tillbaka. Rör dig fram och tillbaka tills bubblor bildas och materialet har smält.
- Installationen är nu klar. När materialet har svalnat kan materialets bindning med marken med en kniv. Försök att placera kniven mellan ytan och markeringen. Om en bit av markeringen tas bort, Värmen är inte tillräckligt stark. Värm upp igen.

Särskilda anmärkningar:

- Vid temperaturer < 12 °C: Värm upp installationsplatsen. Avlägsna eventuell fukt. Om vägytan inte uppvisar någon färgförändring (fuktfläckar) när den värms upp är installationsplatsen varmt upp tillräckligt.
- PROline-thermo har regelbundet återkommande skårar på ytan. Endast när dessa När skårorna i materialet har justerats har rätt läggningstemperatur uppnåtts.
- De tillsatta reflekterande pärlorna ger hög reflektionsförmåga efter kort tids användning av markeringen. om.
- Vid varmt väder kan markeringen fastna på vägytan.
- Vid kallt väder kan markeringen gå sönder under installationen. Delarna kan dock lätt lossna är sammanfogade i rätt position och smälter samman igen när de upphettas.
- Färgad markering kräver längre uppvärmningstid än vitt material, dvs. uppvärmning måste utföras över ett större område och med stora, enhetliga rörelser, tills materialet har smält igenom.
- Om markeringen ska läggas på gammal asfalt, betong, kakel, marksten eller gamla markeringar Användning av primer rekommenderas starkt. Primern kan appliceras med pensel, roller eller Applicera med en kvast. Vänta tills primern har torkat innan du lägger på.

Skiktjocklek	ca 2,8 mm
Luminansfaktor	> 0,70 Y
Smältpunkt	90–95 °C
Lufttemperatur under installationen, vilket garanterar problemfri installation	0–22 °C
Bearbetningstemperatur	180–200 °C
torrperioden	< 5 min. (vid lufttemperatur = 20 °C)
Tjänstgöringstid	2–4 år (som vanlig vägmarkering)